



## CPS25 Målerfelter

Kataloget indeholder al nødvendig information for at projekttere CUBIC CPS25 målerfelter.

Ved brug af målerfelter skal man være opmærksom på overensstemmelse med bl.a. nationale bestemmelser.

# Målerfelt med transformerfelt



Skinnefelt og transformerfelt leveres samlet i en kasse.

Bredde (mm)	
400	4825-0000s

	Skruer	HUSK Hvor ikke andet er angivet, er det denne skrue, der anvendes!
50 stk.	3068-0050	
1000 stk.	1030-0510q1	




Placering af målerfeltet afgøres ved at måle med sideafdækningen



Universalbeslag og bærejern monteres i den 3. slidse fra sideafdækningen.



Bemærk placering af universalbeslaget i dybden.

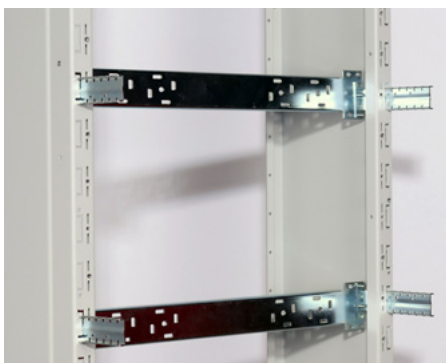

Der monteres 2 stk. bærejern i denne afstand.



Afdækninger klipses på svøbet.



Skrues derefter fast på platformen i disse 2 afdækninger.



Top/bund klipses fast.



Skumpladen monteres.



Skumpladen skrues fast fra bagsiden.




Vandret afdækning bag, monteres.



Transformerfelt skrues fast.



Vandret afdækning monteres under transformerfelt.

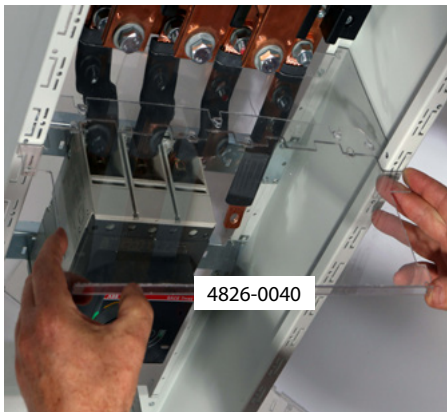

Efter montering af komponenter afdækkes med vandret afdækning front.



Sæt flige sammen på de 2 plader og skru afdækningen fast i platformen.



Sideafdækninger monteres i begge sider.



Sider sættes på.



Der afdækkes, og der skal nu plomberes.

## Målerfelt - direkte måling



Målerfelt leveres samlet i en kasse.

Bredde (mm)	
400	4823-0000s

	Skruer	HUSK Hvor ikke andet er angivet, er det denne skrue, der anvendes!
50 stk.	3068-0050	
1000 stk.	1030-0510q1	



Universalbeslag og bærejern monteres i den 3. slidse fra afdækningen.



Bemærk placering af universalbeslaget i dybden.



Der monteres 2 stk. bærejern i denne afstand.




Afdækninger klipses på svøbet.




Skrues derefter fast på platformen i disse 2 afdækninger.




Skruer og plade lægges frem på bordet.

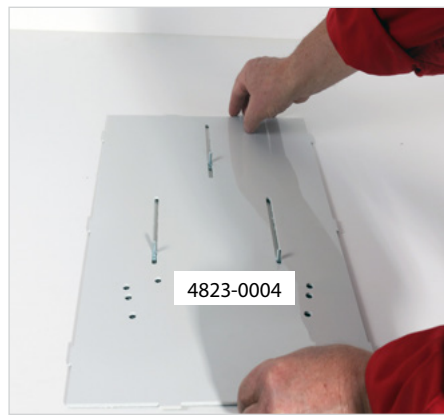


Målerpladen placeres ovenpå delene.

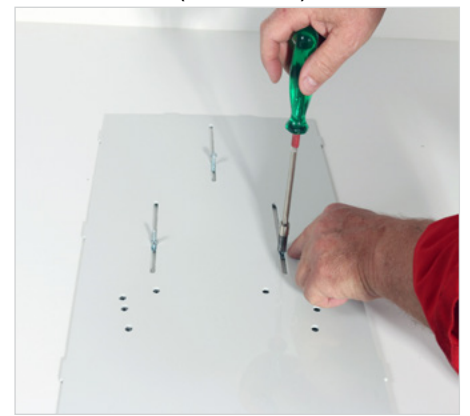

Målepladen skrues fast.

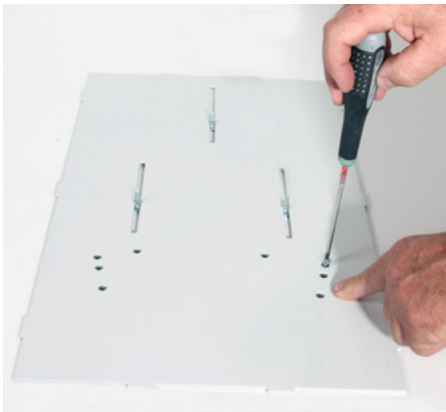


Spændpladen skrues efterfølgende fast på målepladen.

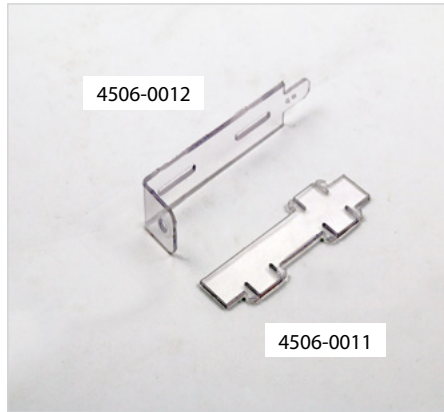


Stag dele samles.



Stag samlet klar til montering.

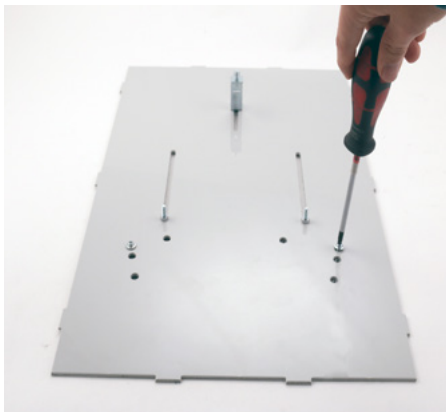

Stagene monteres på målepladen.

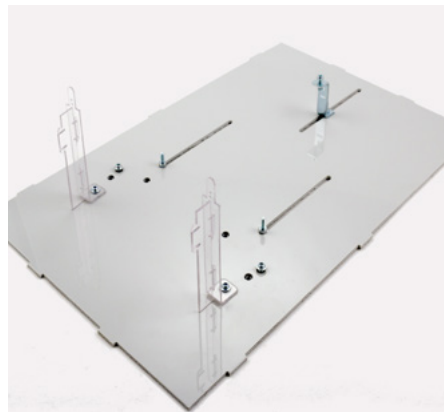

Færdigmonteret måleplade med stage monteret klar til fastgørelse i svøb.




Bagsiden klipses på plads.



Top og bund klipses på plads.




De skal skrues fast.

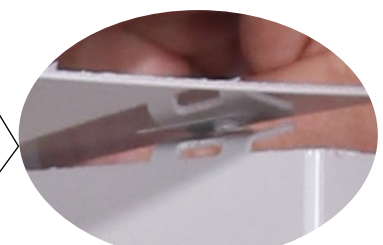

Flap på svøb bøjes og bruges til at skru top og bund fast, med skue 2010-4812.




Støtteplade monteres - husk at membran skal igennem begge lag plast.

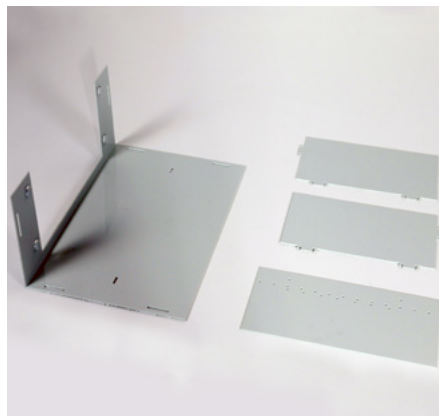


Afdækning for klemrækker skal samles.



Siderne klipses fast.

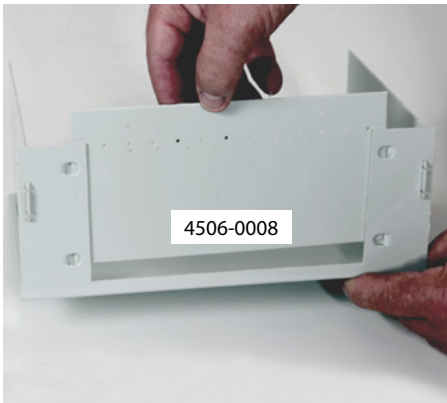

Top sættes på plads i slider.

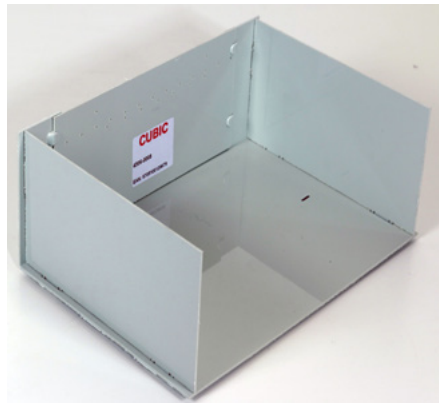

Afdækning til klemrække er samlet.



Afdækningen klipses ind over stagerne, hvor der efterfølgende kan plomberes.



Sider til platformen skrues fast.




Der afdækkes, og der kan monteres måler og plombering.

## Tilbehør




	Plombeskruer
M5x10	4830-0510

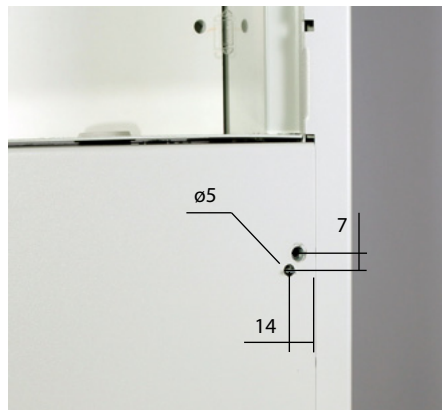

Der bores et hul til plombering.



Beslag monteres, og tap bukkes op.

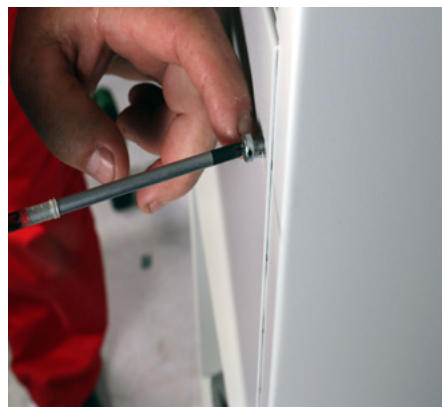

Tappen skal komme ud igennem hullet og skruen skrues i.



Der plomberes.